



DT-5302 МИЛЛИОММЕТР С ФУНКЦИЕЙ МУЛЬТИМЕТРА

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78


Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

ИЗМЕРИТЕЛЬ МАЛОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ (МИЛЛИОММЕТР) И МУЛЬТИМЕТР

DT-5302

Руководство по эксплуатации v. 2011-08-11 AMV DVB

Комбинированный прибор DT-5302 объединяет в себе функции миллиомметра, мегомметра, вольтметра, амперметра, а также позволяет производить проверку диодов и проверку целостности цепи («прозвонку»).

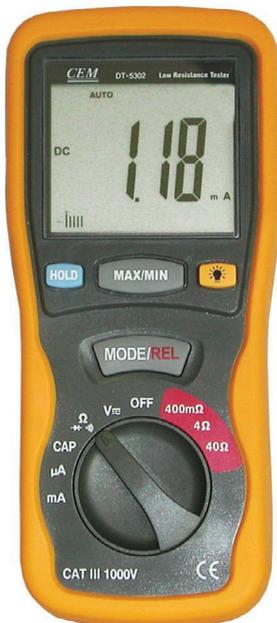


ОСОБЕННОСТИ

- Измерение малого сопротивления; 4-проводная схема подключения.
- Измерение напряжения или силы постоянного или переменного тока.
- Измерение сопротивления и емкости участка цепи.
- Проверка диодов и целостности участка цепи («прозвонка»).
- Определение максимальных/минимальных показаний.
- Автоматическое переключение диапазонов измерения.
- ЖК-дисплей с 4-разрядным цифровым индикатором и подсветкой.
- Удержание показаний на дисплее.
- Индикация низкого заряда батареи.
- Индикация выхода за границы диапазона измерения («OL» + звук).
- Автоматическое выключение после 15 минут бездействия.
- Соответствие стандарту IEC 61010-1.
- Настольная подставка.


ЭЛЕМЕНТЫ ПРИБОРА

1. ЖК-дисплей.
2. Кнопка «HOLD» – удержание показаний на дисплее.
3. Кнопку «MAX/MIN» – опред. макс./мин. показаний.
4. Кнопка \rightarrow – вкл. подсветки.
5. Кнопка «MODE/REL» – переключение измеряемых параметров, установка нуля.
6. Переключатель режимов работы.
7. Разъем «E2 (V/ Ω /CAP/mA)».
8. Разъем «E1 (COM)».
9. Разъем «P2».
10. Разъем «P1».

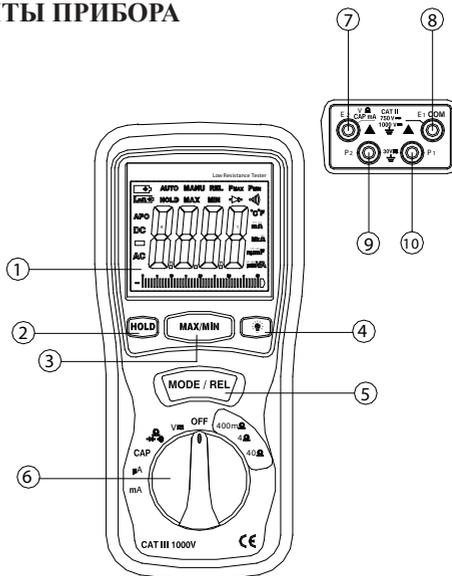

ИНДИКАТОРЫ ДИСПЛЕЯ

1. «HOLD» – удержание показаний на дисплее.
2. «MAX» – определение макс. показаний.
3. «MIN» – определение мин. показаний.
4. \rightarrow – проверка диода.
5. \bullet) – проверка целостности цепи («прозвонка»).
6. «m Ω » – единицы измерения малого сопротивления (< 40 Ом).
7. «Mk Ω » – единицы измерения сопротивления (\geq 40 Ом).
8. « μ mF» – единицы измерения емкости.
9. « μ mVA» – единицы измерения напряжения и силы тока.
10. Графическое представление значения измеряемого параметра.
11. Численное значение измеряемого параметра.
12. «AC» – измерение напряжения или силы переменного тока.
13. «DC» – измерение напряжения или силы постоянного тока.
14. \square + – низкий заряд батареи.

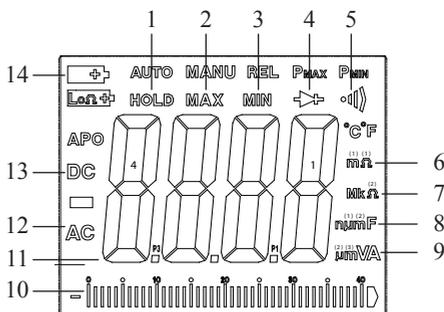

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ФУНКЦИИ

1. Установка/замена элементов питания и предохранителей

- 1.1. Отключите прибор от измеряемой цепи и выключите его.
- 1.2. Снимите крышку отсека питания.
- 1.3. Установите/замените 2 предохранителя 500мА, 250В.
- 1.4. Установите/замените 6 элементов питания типа АА.
- 1.5. Установите крышку отсека питания на прежнее место.
- 1.6. При появлении на дисплее индикатора  замените элементы питания.

2. Включение/выключение прибора

- 2.1. Для включения прибора установите переключатель режимов работы в любое положение, отличное от «OFF» (в соответствии с выбранным режимом работы); для выключения – в положение «OFF».
 - Измерение начнется автоматически после включения.
- 2.2. Предусмотрено автовыключение после 15 минут бездействия.

3. Удержание показаний на дисплее

- 3.1. Для удержания текущих показаний на дисплее нажмите кнопку «HOLD». На дисплее появится индикатор «HOLD».
- 3.2. Для выхода из режима нажмите кнопку «HOLD» повторно.
 - Индикатор «HOLD» исчезнет.

4. Определение максимальных/минимальных показаний

- 4.1. Для активации режима или переключения макс./мин./текущих показаний нажмите кнопку «MAX/MIN».
 - Индикаторы «MAX»/«MIN» показывают, какой режим активен.
 - *Когда индикаторы мерцают, определения макс./мин. не происходит.*
- 4.2. Для дезактивации режима нажмите и удерживайте кнопку «MAX/MIN» нажатой в течение 2 секунд.

5. Подсветка дисплея

- 5.1. Для включения подсветки нажмите кнопку .
- 5.2. Подсветка выключится автоматически после 7 секунд работы.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ

1. Измерение напряжения постоянного/переменного тока

- 1.1. Подключите черный щуп к разъему «E1 (COM)», красный – к «E2 (V)».
- 1.2. Установите переключатель режимов работы в положение «V \equiv ».
 - Индикатор единиц измерения на дисплее примет вид «V» или «mV».
- 1.3. Для переключения между измерением напряжения постоянного (DC) и переменного (AC) токов нажмите кнопку «MODE/REL».
 - На дисплее появится индикатор «DC» или «AC» соответственно.
- 1.4. Подключите прибор параллельно участку измеряемой цепи:
 - для постоянного тока – с соблюдением полярности (красный щуп к «плюсу», черный – к «минусу»);
 - для переменного тока – без учета полярности.
 - На дисплее появится измеренное значение напряжения.

2. Измерение силы постоянного/переменного тока

- 2.1. Подключите черный щуп к разьему «E1 (COM)», красный – к «E2 (mA)».
- 2.2. Установите переключатель режимов работы в положение «mA»/« μ A».
 - Индикатор единиц измерения на дисплее примет вид «mA» или « μ A».
Для диапазона измерения до 4000мкА следует использовать режим « μ A», до 400мА – «mA».
- 2.3. Для переключения между измерением силы постоянного (DC) и переменного (AC) токов нажмите кнопку «MODE/REL».
 - На дисплее появится индикатор «DC» или «AC» соответственно.
- 2.4. Обесточьте измеряемую цепь и подключите прибор в разрыв цепи в точке измерения:
 - для постоянного тока – с соблюдением полярности (красный щуп к «плюсу», черный – к «минусу»),
 - для переменного тока – без учета полярности.
- 2.5. После этого вновь подайте напряжение питания цепи.
 - На дисплее появится измеренное значение силы тока.

3. Измерение сопротивления участка цепи ($\geq 40 \text{ Ом}$)

- 3.1. Обесточьте измеряемую цепь и дождитесь разрядки конденсаторов.
- 3.2. Подключите черный щуп к разьему «E1 (COM)», красный – к «E2 (Ω)».
- 3.3. Установите переключатель режимов работы в положение « Ω /(\rightarrow +/•)».
 - На дисплее появится индикатор Ω , •)) или \rightarrow +
- 3.4. Нажмите кнопку «MODE/REL» необходимое число раз, пока на дисплее не появится индикатор \rightarrow +
- 3.5. Подключите прибор параллельно участку измеряемой цепи.
 - На дисплее появится измеренное значение сопротивления.

4. Измерение малого сопротивления участка цепи ($< 40 \text{ Ом}$)

- 4.1. Обесточьте измеряемую цепь и дождитесь разрядки конденсаторов.
- 4.2. Подключите черный щуп к разьемам «E1 (COM)» и «P1», красный – к разьемам «E2 (Ω)» и «P2».
- 4.3. Установите переключатель режимов работы в положение «40 Ω ».
 - На дисплее появится индикатор Ω .
- 4.4. Подключите прибор параллельно участку измеряемой цепи.
 - Если показания слишком малы, установите переключатель режимов работы в положение «4 Ω » или «400m Ω ».
- 4.5. Отключите щупы от цепи и подключите их друг к другу (соедините).
 - Нажмите кнопку «MODE/REL» для установки нуля.
 - Для переключения между обычными (с нулевым значением, предустановленным производителем) и Δ -измерениями (со значением, заданным пользователем) нажмите кнопку «MODE/REL».
 - Для выхода и удаления нулевого значения, заданного пользователем, нажмите и удерживайте кнопку «MODE/REL» в течение 2 секунд.
- 4.6. Вновь подключите прибор параллельно участку измеряемой цепи.
 - На дисплее появится измеренное значение сопротивления.

5. Измерение емкости конденсаторов участка цепи

- 5.1. Обесточьте измеряемую цепь и дождитесь разрядки конденсаторов.
- 5.2. Подключите черный щуп к разъему «E1 (COM)», красный – к «E2 (CAP)».
- 5.3. Установите переключатель режимов работы в положение «CAP».
 - Индикатор единиц измерения на дисплее примет вид «mF»/«µF»/«nF».
- 5.4. Подключите прибор параллельно измеряемому участку цепи.
 - На дисплее появится измеренное значение емкости.

Измерение больших емкостей может занять до нескольких минут. Для получения точных результатов дождитесь стабилизации значения на дисплее. В процессе разрядки конденсатора на дисплее отображается сообщение «DSC».

6. Проверка целостности участка цепи («прозвонка»)

- 6.1. Обесточьте измеряемую цепь и дождитесь разрядки конденсаторов.
- 6.2. Подключите черный щуп к разъему «E1 (COM)», красный – к «E2 (Ω)».
- 6.3. Установите переключатель режимов работы в положение «Ω/→|•|».
 - На дисплее появится индикатор Ω, →|•| или •|»).
- 6.4. Нажмите кнопку «MODE/REL» необходимое число раз, пока на дисплее не появится индикатор •|»).
- 6.5. Подключите прибор параллельно участку проверяемой цепи.
 - Если сопротивление между щупами менее 30 Ом, раздастся звуковой сигнал. На дисплее появится измеренное значение сопротивления.

7. Проверка диодов

- 7.1. Обесточьте измеряемую цепь и дождитесь разрядки конденсаторов.
- 7.2. Подключите черный щуп к разъему «E1 (COM)», красный – к «E2 (Ω)».
- 7.3. Установите переключатель режимов работы в положение «Ω/→|•|».
 - На дисплее появится индикатор Ω, →|•| или •|»).
- 7.4. Нажмите кнопку «MODE/REL» необходимое число раз, пока на дисплее не появится индикатор →|•|.
- 7.5. Подключите прибор параллельно проверяемому диоду.
 - На дисплее появится значение. Запомните или запишите его.
- 7.6. Поменяйте полярность подключения прибора к диоду (поменяйте щупы местами). На дисплее появится значение.
- 7.7. На основании пары измеренных значений (см. п. 4.5 и 4.6) можно определить работоспособность диода – см. таблицу.

Одно значение	Другое значение	Работоспособность диода
Значение в В ¹	Сообщение «OL»	Диод исправен
Сообщение «OL»		Диод разомкнут
Очень малое значение или «0 В»		Диод закорочен

¹ «Прямое напряжение» на диоде

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Макс. предел	Погрешность	Дискретн.
Напряжение постоянного тока	400мВ	$\pm(1\% + 5 \text{ е.м.р.})$	0,1мВ
	4В		1мВ
	40В		0,01В
	400В		0,1В
	1000В	$\pm(1,2\% + 5 \text{ е.м.р.})$	1В
Напряжение переменного тока	400мВ	$\pm(1,2\% + 10 \text{ е.м.р.})$	0,1мВ
	4В		1мВ
	40В		0,01В
	400В		0,1В
	1000В	$\pm(1,5\% + 10 \text{ е.м.р.})$	1В
Сила постоянного/ переменного тока	400мкА	$\pm(1,5\% + 5 \text{ е.м.р.})$	0,1мкА
	4000мкА		1мкА
	40мА		0,01мА
	400мА		0,1мА
Сопротивление	400 Ом	$\pm(1\% + 4 \text{ е.м.р.})$	0,1 Ом
	4 кОм	$\pm(1,5\% + 2 \text{ е.м.р.})$	1 Ом
	40 кОм		10 Ом
	400 кОм		100 Ом
	4 МОм	$\pm(2,5\% + 3 \text{ е.м.р.})$	1 кОм
	40 МОм	$\pm(3,5\% + 5 \text{ е.м.р.})$	10 кОм
Малое сопротивление [тестовый ток]	400 мОм [200 мА]	$\pm(1\% + 10 \text{ е.м.р.})$	0,1 мОм
	4 Ом [20 мА]	$\pm(1\% + 5 \text{ е.м.р.})$	1 мОм
	40 Ом [2 мА]		0,01 Ом
Емкость	4 нФ	$\pm(5\% + 50 \text{ пФ})$	1 пФ
	40 нФ	$\pm(5\% + 20 \text{ е.м.р.})$	10 пФ
	400 нФ	$\pm(3\% + 10 \text{ е.м.р.})$	0,1 нФ
	4 мкФ		1 нФ
	40 мкФ		10 нФ
	400 мкФ	$\pm(4\% + 10 \text{ е.м.р.})$	0,1 нФ
	4 мФ	$\pm(10\% + 10 \text{ е.м.р.})$	1 мкФ
	40 мФ	н/д	10 мкФ
Проверка целостности участка цепи («прозвонка»)			
Пороговое сопротивление		30 Ом	

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Макс. выходной ток, мА	200 (400 мОм)
Скорость выборки, раз в секунду	2
Цифровой индикатор	4-разрядный, 1 шт.
Питание прибора	Элементы питания типа АА (1,5В), 6 шт.
Предохранители	500мА, 250В, 2 шт.
Условия эксплуатации	0...40°C, ≤ 80%RH
Условия хранения	-10...60°C, ≤ 70%RH
Размеры, мм; вес (с батареями), г	220×90×51; 700
Соответствие стандартам	IEC 61010-1

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Неправильная работа с прибором может привести к поражению электрическим током или повреждению оборудования.
2. Будьте особенно осторожны при измерении напряжений $\geq \sim 30В, =60В$.
3. Всегда отключайте прибор от исследуемой цепи перед заменой батареи, элементов питания и предохранителя.
4. Не производите измерений при открытой крышке отсека питания.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Наименование	Количество
1. Прибор	1 шт.
2. Измерительные щупы (1-контактные)	2 шт.
3. Измерительные щупы с зажимами типа «Крокодил» (2-контактные)	2 шт.
4. Батареи типа АА 1,5В (установлены)	6 шт.
5. Чемодан	1 шт.
6. Руководство по эксплуатации	1 шт.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок устанавливается 12 месяцев от даты продажи. Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия.

Дата продажи:

М. П.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<http://cem.nt-rt.ru> || mce@nt-rt.ru